

Verarbeitungsanleitung

INDOOR - WAND

RAVELLO[®]
STEINTEPPICH



1

Der Untergrund muss fest und sauber sein. Die zu bearbeitende Oberfläche darf nicht saugen und nicht glatt sein (je besser der Grip, desto besser die Haftung). Bei glatten und saugenden Wandflächen raten wir zu einer Untergrundvorbehandlung mit einem Putzgrund mit Quarzsandanteilen. Dieser dient als Haftbrücke, damit der RAVELLO Steinteppich -Wand bis zu seiner Aushärtung seine Form behält und nicht abfällt oder absackt.



2

Legen Sie den Mischbereich mit fester Folie aus. Schütten Sie ein Paket Marmorsteinchen (Paketinhalt = 1 qm) in einen Mörtelkübel (40 Liter).



3

Geben Sie nun das mitgelieferte Bindemittel (1 Tüte RAVELLO Steinteppich I-K Bindemittel Wand) in den Mörtelkübel mit den Marmorsteinchen.
Achtung: Tüte nicht vollständig entleeren, 400 ml zum Vorstreichen bzw. als frische Grundierung in der Tüte belassen oder vorher in ein separates Gefäß abfüllen (siehe Punkt 5.)



4

Mischen Sie die Marmorsteinchen mit dem Bindemittel gründlich durch, bis alle Marmorsteinchen weiß benetzt sind. Dieses Gemisch reicht für ca. 1 m².
Hinweis: Bei der Benutzung elektrischer Geräte (z.B. Bohrmaschine mit Rührkorb) ziehen sie die Handschuhe aus, da sonst die Geräte verkleben.



Streichen sie das I-K Bindemittel Wand mit einem Pinsel auf die zu beschichtende Fläche (Vorstreichen - Grundierung). Streichen Sie dabei nur soviel vor, wie Sie in den nächsten 15 bis 20 Minuten aufspachteln können (ca. $\frac{1}{4}$ m²). Arbeiten Sie „frisch in frisch“.



Den RAVELLO Steinteppich Wand auf die noch frische Grundierung mit einer Schichtstärke von ca. 6 mm anspachteln. Verwenden Sie eine relativ kleine Glättkelle.



Anschließend die gesamte Fläche vorsichtig glätten. Achten Sie dabei auf gleichmäßigen Druck und halten Sie das Werkzeug nur leicht angekantet, so dass es fast flach aufliegt und geschmeidig, aber unter Druck, über die Kornspitzen gleitet und die Steinchen gut verpresst.

Wichtig: Reinigen sie regelmäßig Ihre Glättkelle mit einem feuchten Tuch (Wasser und Spülmittel), damit sie gut gleitet und keine Steinchen am Werkzeug kleben. Nur eine saubere Glättkelle gewährleistet eine gute Qualität. Das weiße Bindemittel ist nach Aushärtung transparent. Nach 24 h ist die Fläche vorsichtig belastbar.